

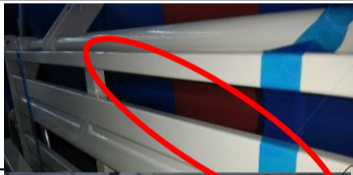
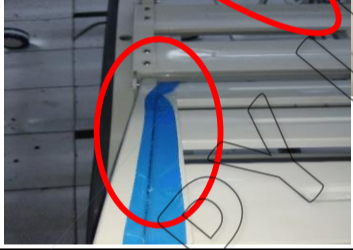



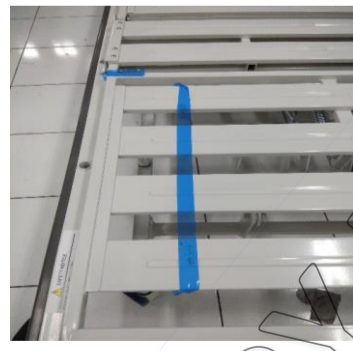



TINDAKAN PREVENTIF

LAPORAN KHUSUS KENDALA YANG MEMPENGARUHI HASIL PRODUKSI HARIAN

Seksi : Assembling NB

NO	TEMUAN	ANALISA PENYEBAB	TANGGAL	JUMLAH	GAMBAR	LOKASI TEMUAN	Tindakan Korektif	Tindakan Preventif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bracket FSR-001 terbakar sebanyak 79 pcs	Tidak memiliki hanger khusus dan menggunakan hanger yang bukan peruntukannya.	29 oktober 2019	79		Chrome Belakang	Diputuskan untuk G2	Sebagai tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali, dibuatkan Hanger Khusus untuk Komponen Bracket FSR-001. Dengan meminta bantuan kepada bagian Engineering Facility.
2	Bottom A permukaannya kulit jeruk	Setelah selesai proses konstruksi dan masuk cat, Bottom tidak langsung di cat dan menunggu selama kurang lebih 8 hari hingga cat powder coating datang	19-Nov-19	1		Assembling Nursing Bed	Dilakukan pengecatan ulang	Sebagai tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali, akan dilakukan koordinasi dengan bagian Powder coating dan PPIC, untuk permasalahan jadwal pengecatan dan penentuan prioritas
3	Bottom A permukaannya kulit jeruk	Cat Terlalu tebal	18-Nov-19	3		Assembling Nursing Bed	Dilakukan proses penyelepan dan pengecatan ulang dengan menggunakan powder coating	Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Finishing cat, khususnya operator cat agar Metode pengecatan diperbaiki.
4	Cat pada bottom B terlihat tips	Metode penyemprotan tidak merata	23-Nov-19	6		Assembling Nursing Bed	langsung dispray ulang	Dilakukan pelatihan untuk SDM terkait, untuk memperbaiki metode pengecatan.
5	Bottom A permukaannya terdapat banyak bintik hitam	setelah proses konstruksi selesai dan proses cuci, tidak langsung dilakukan proses pengecatan.	24-Nov-19	9		Assembling Nursing Bed	Dilakukan proses penyelepan dan pengecatan ulang dengan menggunakan powder coating	Sebagai tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali, dilakukan koordinasi dengan bagian Powder coating, untuk permasalahan jadwal pengecatan dan penentuan prioritas
6	Cat Pada bottom C permukaannya kulit Jeruk.	Terlalu tebal proses pengecatannya	23-Nov-19	3		Assembling Nursing Bed	Dilakukan penyelepan dan pengecatan ulang	Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Finishing cat, khususnya operator cat agar Metode pengecatan diperbaiki.
7	Cat pada permukaan Bottom B tipis	Metode penyemprotan tidak merata	27-Nov-19	1		Assembling Nursing Bed	langsung dispray ulang	Dilakukan pelatihan untuk SDM terkait, untuk memperbaiki metode pengecatan.
8	Cat pada permukaan Bottom C tipis	Metode penyemprotan tidak merata	27-Nov-19	1		Assembling Nursing Bed	langsung dispray ulang	Dilakukan pelatihan untuk SDM terkait, untuk memperbaiki metode pengecatan.
9	Bottom B ada guratan bekas oli yang keluar dan terlihat jelas	Karena pada saat keluar dari konstruksi dan masuk cat menunggu terlalu lama untuk dilakukan proses cat	22-Nov-19	9		Assembling Nursing Bed	Langsung diampay dan langsung spray ulang	Sebagai tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali, akan dilakukan koordinasi dengan bagian Powder coating dan PPIC, untuk permasalahan jadwal pengecatan dan penentuan prioritas